

经验交流：钻孔灌注桩基事故处理方法岩土工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/532/2021_2022__E7_BB_8F_E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c63_532969.htm 桩基质量取决于勘察、设计、施工诸因素，稍有不慎，就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理是否正确，往往影响建筑物的安全使用、工程造价及工期，严重的甚至要推倒整幢建筑物。根据我多年来的现场实践经验，认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类：1)测量放线错误，使整个建筑物错位或桩位偏差过大；2)单桩承载力达不到设计要求；3)成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌陷、下钻；4)灌注桩成桩质量，包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等；5)断桩。灌注桩施工质量失控，必生断桩事故；6)桩基验收时出现的桩位偏差过大；7)灌注桩顶标高不足。常见的如施工控制不严，在未达到设计标高时混凝土停浇，再如虽然标高达到设计值，因桩顶混凝土浮浆层较厚，凿出后出现桩顶标高不足。当桩基发生事故后，若处理不及时，将会给工程留下隐患。为了防止类似问题发生，我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验，供同行参考。

一、桩基事故处理的一般原则

(一)处理前应具备的条件：1)事故性质和范围清楚；2)目的要明确，应有预定处理方案；3)参与人员意见基本一致，并确定处理方案；4)设计人员认可签字。

(二)事故处理应满足的基本条件：1)对事故处理方案要求安全可靠，经济合理，施工期短，方法可靠；2)对未施工部分应提出预防和改进措施，防止事故的再次发生。

(三)事故处理应及时，防止留下隐患：1)桩成孔后，

应检查桩孔嵌入持力层深度、岩石强度、沉渣厚度、桩孔垂直度等数据必须符合设计要求，只要有一项不符合设计要求，就应及时分析解决，经建设单位代表签字认可后，方能灌注砼、移动钻机，防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费；2)基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料，发现质量有争议问题，必须意见一致后方能挖土，防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程的影响。如在事故处理中采取补桩，会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩等。(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多，对处理方案要进行技术经济比较，选择安全可靠、经济合理和施工方便的方案。

二、桩基事故的常用处理方法

常用方法有接桩、补桩、补强、扩大承台(梁)、改变施工方法、修改设计方案等。这里结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。(一)接桩法 当成桩后桩顶标高不足，常采用接桩法处理，方法有以下两种：1)开挖接桩。挖空泥土出桩后，凿去混凝土浮浆层及松散层，并凿出钢筋，整理与冲洗干净后用钢筋接长，再浇混凝土至设计标高；2)嵌入式接桩。当成桩中出现混凝土停浇事故后，清除已浇混凝土有困难时，可采用此法。(二)补桩法 桩基承台(梁)施工前补桩，如钻孔桩距过大，不能承受上部荷载时，可在桩与桩之间补桩。(三)钻孔补强法 此法适应条件是桩身混凝土严重蜂窝、离析、松散，强度不够及桩长不足，桩底沉渣过厚等事故，常用高压注浆法来处理，但此法一般不宜采用：1)桩身混凝土局部有离析、蜂窝时，可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处，进行清洗后高压注浆；2)桩长不足时，采用钻机钻至设计持力层标高，对桩长不

足部分注浆加固。(四)大承台梁法。1)桩位偏差过大，原设计的承台(梁)断面宽满足不了规范要求，此时采用扩大承台(梁)来处理；2)考虑桩上共同作用，当单靠承载力达不到设计要求时，可用扩大承台(梁)并考虑桩与天然地基共同分担上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(梁)断面宽度的同时，适当加大承台(梁)的配筋。(五)改变施工方法 桩基事故有些是因施工顺序错误或工艺方式不当所造成，处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施；另一方面要改变错误的施工方法，防止事故再发生。常用的方法有两种：1)改变成桩施工顺序。如桩布置太密不便施工时，可采用间隔成桩法；2)改变成桩方法。如成孔桩出现较大的地下水时，采用套管内成桩的方法。(六)修改设计。1)改变桩型。地质资料与实际不符造成桩基事故，可采用改变桩型的方法处理，如灌注桩有困难时，可采用打预制桩；2)改变桩位。灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍，可改变桩位方法处理；3)上部结构卸荷。有些重大桩基事故处理困难，耗资巨大，只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料，以减轻上部结构荷载的方法。(百考试题岩土) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com