二级结构师专业辅导:酸蚀脱脂工艺结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022__E4_BA_8C_ E7 BA A7 E7 BB 93 E6 c58 586076.htm 喷涂铝合金型材具 有优良的耐蚀性和耐候性,坚固耐用,外观装饰好,生产工 艺比阳极氧化简单,环保安全等特点,在建筑、装潢、运输 等行业得到广泛应用。铝合金型材在喷涂前处理中必须进行 化学清洗和浸蚀,清除其表面粘附的油脂、自然氧化膜和灰 尘等污染物,使铝合金基体裸露出来,形成均匀的活化表面 , 这是保证铬酸盐转化膜质量和喷涂质量的关键。本文研究 的酸蚀脱脂工艺将传统工艺的脱脂、碱蚀、除污出光三道工 序合为一道工序,降低成本和节省能源,经处理后的铝合金 表面平滑光洁,保持铝合金原有的光泽,铝材溶解损耗量和 槽液沉淀少,与铬酸盐转化处理配套性能好,特别适用于铝 合金型材喷涂前的表面处理。一、铝合金型材喷涂前处理工 艺工艺流程:工件装挂 酸蚀脱脂 水洗 水洗 铬酸盐转 化处理 水洗 纯水洗 沥水 烘干 喷涂 固化。快把结 构工程师站点加入收藏夹吧!铝型材喷涂前处理生产线分为 全自动喷淋立式线和间歇式全浸渍卧式线两种。立式线适用 于批量大、形状简单的工件,生产效率高,处理质量稳定, 缺点是设备复杂、投资大;卧式线适宜处理形状复杂的工件 ,投资少,应用广,缺点是处理速度较慢、生产效率低。 酸 蚀脱脂工艺配方和参数:硫酸(97%),30g/L-50g/L.氟化氢 铵,3g/L-8g/L;柠檬酸,2g/L-4g/L;硝酸钠,1g/L-3g/L;硫 酸铁, 0.5g/L-1.5g/L; 二丙二醇, 1g/L-2g/L; 脱脂剂 , 0.1g/L-0.5g/L;温度,5-40;时间,3min-5min浸渍

, 1min-3min喷淋;喷淋压力, 0.1MPa-0.2MPa。 二、成分和 工艺参数的影响 1. 硫酸 稀硫酸是一种非氧化性的无机酸 , 对铝合金型材有轻微的化学浸蚀作用,使用成本较低,酸雾 挥发性少。硫酸能溶解、剥离铝及铝合金表面形成的自然氧 化膜;裸露的铝合金基体与硫酸发生反应,起到活化铝表面 的作用。当槽液中硫酸浓度低于30%时,铝的化学溶解速度 随硫酸浓度的增加而缓慢地增加,铝材溶解损耗量少;当槽 液中硫酸浓度超过30%以后,铝的腐蚀速度迅速加快,易产 生过腐蚀,光亮度下降。一般来说,槽液中硫酸浓度不宜超 过15%。 2.氟化氢铵 氟离子在酸蚀脱脂液中作脱除氧化膜 的加速剂,能加速溶解铝表面的氧化膜,消除或减少挤压模 痕和其他缺陷,使铝型材表面平整光洁、均匀一致。氟是一 种体积小、电负性较强的卤族元素,对铝能起强烈的氧化作 用,与杂质有一定的络合能力,能溶解铝合金表面的锰、铜 、硅等合金元素和杂质,抑制和除去铝材上的黑色挂灰,获 得较光亮的金属表面。氟化氢铵的化学稳定性强于氢氟酸的 , 对人体皮肤的伤害作用小于氢氟酸的 , 因此 , 采用氟化氢 铵取代氢氟酸为溶液提供氟离子,在生产中使用比较安全, 还可以减轻氟离子对不锈钢设备的腐蚀。脱除氧化膜的腐蚀 速度随氟化氢铵浓度的增加而增长,氟化氢铵含量不宜过高 ,否则反应剧烈易造成过腐蚀,降低铝表面光泽,不利于后 续的铬酸盐转化处理。 3. 柠檬酸 柠檬酸在酸蚀脱脂液中主 要起缓蚀作用,能有效地抑制铝在酸性介质中的腐蚀。 柠檬 酸是三元有机酸,能在铝基体表面进行物理和化学吸附,改 变金属/溶液界面的双电层结构,增加金属离子化过程的活化 能,从而使腐蚀速度减慢,降低铝材的损耗量,避免发生过

腐蚀。柠檬酸是金属离子的络合剂,能与从酸蚀液中溶解下 来的铝、镁、铁等离子形成稳定的络合物,减少槽液中铝离 子的含量,掩蔽槽液中杂质的干扰,使溶液稳定,减少沉淀 , 从而延长酸蚀脱脂液的使用寿命。 柠檬酸的加入 , 对减少 铝损耗、降低化工材料消耗、减少槽液沉渣、改善操作条件 均有一定的作用。 4. 硝酸钠 硝酸钠是酸蚀脱脂液中的氧化 剂,对铝合金具有良好的光亮和整平效果。硝酸钠的作用是 使铝材表面发生氧化反应,形成的氧化铝钝化膜遏制了铝表 面凹陷处的酸性择优浸蚀,使铝型材的腐蚀面平整、光洁。 5. 硫酸铁 三价铁离子能加速对铝型材表面进行腐蚀和脱除 氧化膜, Fe3 可以在铝材表面发生置换反应,形成微电池,使 铝表面产生微量氢气,将油污带出铝表面,反应过程AL Fe3 2H AL3 Fe2 H2 。槽液中的氧化剂能将上述反应产生的Fe2 重新氧化成Fe3 , 减少Fe2 的积累 , 使槽液稳定 , 因此Fe3 在 反应过程中自身不消耗,主要起促进作用,可提高铝材的除 污速度和光洁度。 6.二丙二醇 在酸蚀脱脂液中加入二丙二 醇等易溶于水、微毒类的有机低分子增溶剂,能大大降低溶 液的表面张力,显著改善酸蚀脱脂液的清洗能力和溶液稳定 性。油脂的分子结构中有较长的烃基,与有机溶剂的结构相 似,可以互相溶解,因此,利用有机溶剂对油脂具有很强的 溶解能力的特点,可以提高酸蚀脱脂液的脱脂效果。 7.脱 脂剂 铝材表面上的油脂通常可分为矿物油脂和动植物油脂两 大类型,表面活性剂对上述油脂有良好的润湿、乳化能力, 在酸蚀脱脂过程中,表面活性剂吸附在油与溶液的界面上, 其亲水基因指向溶液,亲油基因指向油污,定向地排列,使 油和溶液的界面张力大大降低,油脂在金属表面的附着力减

弱,在酸腐蚀金属产生氢气的机械剥离作用下,油污松动, 容易分散成极小的油珠脱离金属表面悬浮于溶液中,表面活 性剂的增溶作用可防止脱下来的油污再粘附到铝材表面。常 温下提高除油效率的关键是表面活性剂的选择和配比优化, 应根据表面活性剂的表面张力、浊点、临界胶束浓度以及亲 憎平衡值(HLB值),选择多种对油污吸附性、润湿性和分 散性好,渗透力和乳化力特别强,泡沫少,生物降解性好, 在酸性溶液中性能稳定的阴离子型和非离子型表面活性剂进 行复配,复配时要将HLB值调整至12-16,以适合溶液清洗的 范围。复配后两者的协同效应可以达到互相补偿及增效之目 的,使溶液的表面张力和临界胶束浓度下降,浊点升高,表 面活性增加,润湿性能和净洗作用都得到明显的改善。在采 用喷淋方式进行酸蚀脱脂时,由于机械力的作用会产生大量 泡沫,使溶液以泡沫的形式大量从槽中溢出,因此,应加入 适量的消泡剂抑制泡沫的产生。试验表明,选择磺酸盐类阴 离子型表面活性剂和烷基酚聚氧乙烯醚、聚醚类非离子型表 面活性剂进行复配,可以获得良好的除油效果。 8.温度 试 验结果表明,除油脱除氧化膜的速度随温度升高而加快,温 度的升高可以降低油污黏度和界面张力,提高酸液对铝材的 浸蚀能力,增强表面活性剂与油污的乳化作用。温度低于5 时,除油脱除氧化膜的速度减慢,影响生产进度;温度高 于40 时,酸蚀脱脂液组分易挥发,产生酸雾,酸液损耗增 大,能耗增加,铝材易产生过腐蚀和黑色挂灰。因此,酸蚀 脱脂液的使用温度应控制在5 -40 范围内 9. 时间 处理时间 过短,工件表面的油污、自然氧化膜没有完全除净,会阻碍 铬酸盐转化成膜反应的正常进行;处理时间过长,会使铝的

损耗量增加,工件表面粗糙,光泽度下降,生产效率降低。 处理时间与铝材成分、表面油污的多少、自然氧化膜的厚度 、处理温度和方式等密切相关,一般取1min-5min,以油污、 自然氢化膜完全清除干净为原则来确定该丁件的最佳酸蚀脱 脂时间。 三、酸蚀脱脂工艺的应用 1. 槽液配制 先在槽中加 入1/2体积的自来水,在搅拌下缓慢加入计算量的浓硫酸,冷 却至40 左右:再依次加入计算量的氟化氢铵、柠檬酸等其 他化学药品,搅拌至完全溶解;然后加水至规定体积,搅拌 均匀,测定酸度后即可投入使用。2.槽液管理随着铝合金 型材处理量的不断增加,酸蚀脱脂液在使用过程中不断被消 耗、带出,酸度和脱脂效果降低,各种有效成分逐渐下降, 因此,应定时定期分析槽液,及时补加硫酸、氟化氢铵和其 他化学药品,使槽液各工艺参数保持在规定范围内。工件表 面的油污被置换、分散、凝集后悬浮于酸蚀脱脂液表面,需 经常把液面上的油污溢流掉,以防止工件出槽时二次沾上油 污。长期使用后,当槽液中铝离子积累过高时,应部分或全 部更换槽液。3.质量检验目视检查,经酸蚀脱脂液处理后 铝合金型材表面露出金属本色,平整光亮,油污和自然氧化 膜全部除净,水洗后水膜连续、完整,表面完全润湿,不挂 水珠, 无黑色挂灰和过腐蚀现象。 四、结论 1. 酸蚀脱脂工 艺将脱脂、碱蚀、除污出光等工序一次性完成,与分槽处理 工艺相比,简化工序,减少占地面积和设备投资,节约化工 原料和清洗用水。2.常温使用,槽液不需要加热,节省能 源,无酸雾挥发,不污染工作环境,能抑制酸性物质对不锈 钢设备和厂房的侵蚀,延长清洗设备和厂房的使用寿命。3 .清除油污能力强,脱除氧化膜速度快,缓蚀效率高,铝材

溶解损耗量少,无过腐蚀和黑色挂灰现象。工件处理后呈银白色,光洁发亮,表面质量好。 4.溶液性能稳定,沉淀物少,管理维护方便,槽液可连续循环使用期长,每槽可用1年以上。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com