

2011年口腔执业医师：隐形义齿的灌注不全 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653016.htm

隐形义齿的灌注不全：灌注时压力不够、蜡型过薄，间隙过小、注道安放不合理、树脂溶化不够、修复体件数过多，树脂材料少于所需材料！

- 1、灌注时压力不够：压力小，溶化的树脂流速慢，在未灌注全时已凝固。
- 2、蜡型过薄，间隙过小：蜡型厚度应为1.5～2mm. 排牙时，石膏基底与人工牙基底应有1.5mm的距离，故缺牙间隙小，间距离较短者不适合做隐形义齿。另外，在基牙远中连接唇（颊）侧与舌（腭）侧基托，形成小注道，有利于灌注，试戴时再把它磨除即可。
- 3、注道安放不合理：要求总注道直径6～8mm，分注道直径3～4mm，均应紧贴于石膏表面，总注道与型盒注道口相连，呈直线，总注道尽量粗、长，分注道尽量短。
- 4、树脂溶化不够：树脂材料应在2870C条件下烘烤10min，少于10min则溶化不够，从而降低流速造成灌注不全。
- 5、修复体件数过多，树脂材料少于所需材料，即所谓“供不应求”。一般型盒可装1个大蜡型或4～5个中小蜡型，最多不超过6个。

特别推荐：[现场报名时间汇总](#) [2011口腔执业医师考试时间](#) [2011年口腔执业医师考试大纲汇总](#) 更多信息请访问：[2011口腔执业医师考试考前网上辅导](#) 相关推荐：[2011年口腔执业医师：戴烤瓷牙后注意事项](#) [2011年口腔助理医师：全口义齿的构成](#) [2011年口腔执业医师：无牙颌修复前准备](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com