安全师安全事故案例分析模拟试题四 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_AE_89_E 5 85 A8 E5 B8 88 E5 c62 94959.htm 四、×年×月×日,某 港商独资工艺玩具厂发生特大火灾事故,死亡84人,伤45人 ,直接经济损失达260余万元(时价)。该厂厂房是一栋三层 钢筋混凝土建筑。一楼为裁床车间,内用木板和铁栅栏分隔 出一个库房。库房内总电闸的保险丝用两根铜丝代替,穿出 库房顶部并搭在铁栅栏上的电线没有用套管绝缘,下面堆放 了2米高的布料和海绵等易燃物。二楼是手缝和包装车间及办 公室,一间厕所改作厨房,内放有两瓶液化气。三楼是车衣 车间。 该厂实施封闭式管理。厂房内唯一的上下楼梯平台上 还堆放杂物;楼下4个门,2个被封死,1个用铁栅栏与厂房隔 开,只有1个供职工上下班进出,还要通过一条0.8米宽的通道 打卡:全部窗户外都安装了铁栏杆加铁丝网。 起火原因是库 房内电线短路时产生的高温熔珠引燃堆在下面的易燃物所致 。起火初期火势不大,有工人试图拧开消火栓和用灭火器灭 火,但因不会操作未果。在一楼东南角敞开式货物提升机的 烟囱效应作用下,火势迅速蔓延至二、三楼。一楼工人全部 逃出。正在二楼办公的厂长不组织工人疏散,自顾逃命。二 、三楼约300多名工人,在无人指挥情况下慌乱逃生。由于要 下楼梯、拐弯、再经打卡通道才能逃出厂房。路窄人多,浓 烟烈火,致使人员中毒窒息,造成重大伤亡。 经调查确认以 下事实:1、该厂雇佣无证电工,长期超负荷用电,电线、 电器安装不符合有关安全规定要求; 2、厂方平时未对工人 进行安全防火教育培训;发生火灾时,厂长未指挥工人撤离

, 自顾逃生; 3、该厂多处违反消防安全规定。对于消防部 门所发"火险整改通知书",未认真整改,留下重大火灾隐 患,以向整治小组个别成员行贿等手段取得整改合格证。该 厂所在地镇政府对此完全了解,不但不督促整改,还由镇长 授意给整治小组送钱说情。 试根据上述材料,1、分析火灾 的直接原因、造成重大人员伤亡得主要原因和间接原因; 2 、根据有关法律法规,提出处理建议;3、提出整改措施。 答:1、直接原因及主要原因:直接原因是库房电线短路引 燃易燃物而蔓延成灾。一楼裁床车间内设置库房,用可燃物 (木板)隔开;加之厂房平时没有安全防火教育培训,工人 自救能力差,是火灾迅速蔓延扩大的主要原因。该厂违反消 防安全一系列规定(如安全出口、疏散通道等),使得发生 火灾时,工人无法迅速撤离,是造成重大人员伤亡得主要原 因。间接原因 该厂没有履行安全生产职责:在不符合安全 生产的条件下进行生产;平时缺乏安全管理及安全教育;采 用不正当方法取得消防整改合格证;发生火灾时厂长自行逃 离; ……是根本原因。 镇政府没有履行安全监督管理职责 。在消防整治小组发出"火险整改通知书"后,不但没有督 促该厂整改,还支持其向有关方面人员行贿。 市消防部门 派出的整治小组,在检查该厂火险中,虽然发了"火险整改 通知书",但督促整改不力。在尚存大量火灾隐患的情况下 ,整治小组个别成员收受该厂贿赂,发给整改合格证。 1、 处理意见 根据《安全生产法》第80、81、82条和《消防法 》有关规定,追究该厂主要负责人的法律责任; 根据《安 全生产法》第82条及91条和《消防法》有关规定,追究该厂 相关负责人、管理人员及其他从 业人员的法律责任: 根据 国务院302号令《关于特大安全事故行政责任追究的规定》,追究镇政府正职负责人和有关主管人员的法律责任; 根据《安全生产法》第77、78条和《消防法》有关规定,追究消防部门整治小组有关荣誉的法律责任。 3、 教育镇政府和企业负责人树立"以人为本"科学发展观和政绩观;树立"安全第一"思想,履行各自的安全责任。 安全生产监督管理部门及消防主管部门应按照有关法律、法规,对工厂的安全生产和防火情况进行有效监督检查;不符合安全生产条件时,不予进行生产。主要负责人和安全管理人员必须持证上岗。 工厂应按照有关法律法规标准规定要求,在开工前具备安全生产条件,并经有关部门批准后,方可从事生产。工厂应按照有关法律法规标准规定要求,加强安全管理和安全教育培训。提高所有从业人员的安全素质。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com